



Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : 15915920-1 DAT
Date du repérage : 22/06/2020



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ... **La Réunion**

Adresse **SUPERETTE
RUE DU COUVENT**

Commune **97400 ST DENIS
Section cadastrale : NC, Parcelle
numéro : NC,**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Lot numéro Non communiqué,

Périmètre de repérage :
RDC Ensemble de la superette

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : ...

Adresse :

Objet de la mission :

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier Technique Amiante | <input type="checkbox"/> Métrage (Loi Carrez) | <input type="checkbox"/> Etat des Installations électriques |
| <input type="checkbox"/> Constat amiante avant-vente | <input type="checkbox"/> Métrage (Loi Boutin) | <input type="checkbox"/> Diagnostic Technique (DTG) |
| <input type="checkbox"/> Dossier amiante Parties Privatives | <input type="checkbox"/> Exposition au plomb (CREP) | <input type="checkbox"/> Diagnostic énergétique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diag amiante avant travaux | <input type="checkbox"/> Exposition au plomb (DRIPP) | <input type="checkbox"/> Prêt à taux zéro |
| <input type="checkbox"/> Diag amiante avant démolition | <input type="checkbox"/> Diag Assainissement | <input type="checkbox"/> Ascenseur |
| <input type="checkbox"/> Etat relatif à la présence de termites | <input type="checkbox"/> Sécurité piscines | <input type="checkbox"/> Etat des lieux (Loi Scellier) |
| <input type="checkbox"/> Etat parasitaire | <input type="checkbox"/> Etat des Installations gaz | <input type="checkbox"/> Radon |
| <input type="checkbox"/> ERNMT / ESRIS | <input type="checkbox"/> Plomb dans l'eau | <input type="checkbox"/> Accessibilité Handicapés |
| <input type="checkbox"/> Etat des lieux | <input type="checkbox"/> Sécurité Incendie | |



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 15915920-1 DAT
Date du repérage : 22/06/2020

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles R4412-61 à R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue SUPERETTE RUE DU COUVENT Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: Lot numéro Non communiqué, Code postal, ville : 97400 ST DENIS Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC,
Périmètre de repérage : RDC Ensemble de la superette
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction : Local commercial > 200 m² Commerce < 1997

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... Adresse :
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... Adresse :

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	Yanick SAVIGNY	Opérateur de repérage	CESI CERTIFICATION 1 avenue du Général de Gaulle Tour Pb 5 (6ème étage) 92074 Paris La Défense Cedex	Obtention : 01/07/2017 Échéance : 30/06/2022 N° de certification : ODI-00311

Raison sociale de l'entreprise : **CERFEX** (Numéro SIRET : **804 509 743 00030**)
Adresse : **7B Lot Des Muriers - Bois de Nèfles, 97490 Sainte Clotilde**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXIS Speciality Europe SE**
Numéro de police et date de validité : **N°425020415048 / 31/05/2021**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 04/07/2020, remis au propriétaire le 04/07/2020
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 72 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage**
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
 - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
 - 5.4 Liste des zones et présenté par catégorie
 - 5.5 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- **des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :**
 - Colle de carrelage (plinthe) (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Colle de faïence (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Mastics silicones de joints d'étanchéité (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Colle (faïence, pate de verre, carrelage) (Rez de chaussée - Façade ext.)**
- **des matériaux et produits contenant de l'amiante sur connaissance de l'opérateur :**
 - Conduit d'eaux pluviales (6 pissettes) (Rez de chaussée - Façade ext.)**
 - Conduit d'eaux pluviales (Rez de chaussée - Façade ext.)**
 - Conduit d'eaux pluviales (8 pissettes) (Rez de chaussée - Façade ext.)**
 - Conduit d'eaux pluviales (Rez de chaussée - Façade ext.)**
- **des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :**
 - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Colle de carrelage (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Colle de carrelage (plinthe) (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Colle de faïence (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Colle de carrelage (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - salle de vente)**
 - Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - salle de vente)**

- Mastics silicones de joints d'étanchéité pour panneaux sandwich (Rez de chaussée - salle de vente)
- Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) (Rez de chaussée - salle de vente)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - salle de vente)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - salle de vente)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - salle de vente)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - salle de vente)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - salle de vente)
- Colle de carrelage (Rez de chaussée - stock 2)
- Parties planes ou relevés : complexes asphaltés (Rez de chaussée - stock 2)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - stock 2)
- Colle de carrelage (Rez de chaussée - stock 2)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - stock 3)
- Colle de carrelage (Rez de chaussée - Chambre froide 1)
- Colle de faïence (Rez de chaussée - salle non affecté 3)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - Dégagement)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4)
- Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Rez de chaussée - Façade ext.)
- Colle de carrelage (Rez de chaussée - parvis)
- Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Rez de chaussée - Façade ext.)
- Colle (faïence, pate de verre, carrelage) (Rez de chaussée - Façade ext.)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Sous-Sol - Local 1)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Sous-Sol - Local 1)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Sous-Sol - Local 1)
- Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Sous-Sol - Local 1)
- Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Rez de chaussée - Façade ext.)
- Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Rez de chaussée - Façade ext.)
- Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Rez de chaussée - Façade ext.)
- Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Rez de chaussée - Façade ext.)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Sous-Sol - Local 2	Toutes	Absence d'éclairage

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... My EasyLab
Adresse..... Parc Heliopolis - bâtiment B3 - 1103 Av Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT HERBLAIN
Numéro de l'accréditation Cofrac AB 1609 PCA

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérigène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composites
	Ardoises fibres-ciment
Éléments ponctuels	Conduits de cheminée
	Conduits de ventilation
	Conduits d'évacuation d'eau
Revêtements bitumineux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte
	Bardeaux bitume ("shingle")
	Pare-vapeur
	Revêtements
	Colles
Accessoires de toitures	Rivets
	Faitages
	Closoirs
2. Façades	
Panneaux sandwichs	Plaques
	Joints d'assemblage
	Tresses
Bardages	Plaques fibres-ciment
	Bacs fibres-ciment
	Ardoises fibres-ciment
	Isolants sous bardages
Appuis de fenêtres	Éléments fibres-ciment
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages
	Enduits projetés
	Revêtements durs (plaques planes fibres-ciment)
	Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages
	Enduits projetés
	Joints de dilatation
	Entourage de poteaux (carton)
	Entourage de poteaux (fibres-ciment)
	Entourage de poteaux (matériau sandwich)
	Entourage de poteaux (carton+plâtre)
Peintures intumescentes	
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (tresses)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment)
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits projetés coupe-feu
	Enduits lissés coupe-feu
	Enduits talochés coupe-feu
	Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Vantaux
	Joints
4. Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
	Coffrages perdus (carton-amiante)
	Coffrages perdus (fibres-ciment)
	Coffrages perdus (composites)
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages
	Enduits projetés
	Peintures intumescentes
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies
	Jonctions avec la façade
	Calfeutrements
	Joints de dilatation
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux
	Jonction entre panneaux
Faux-plafonds	Panneaux
	Plaques
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques
	Colles bitumineuses
	Revêtement plastique avec sous-couche
	Chape maigre
	Calfeutrement des passages de conduits
Revêtements de murs	Revêtement bitumineux des fondations
	Sous-couche des tissus muraux
	Revêtements durs (plaques de menuiseries)
	Revêtements durs (fibres-ciment)
	Colles des carrelages

6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Calorifugeages
	Enveloppes de calorifuges
	Conduits fibres-ciment
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits fibres-ciment
	Jointes entre éléments
	Mastics
	Tresses
	Manchons
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Vide-ordures	Conduit fibres-ciment
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes et cloisons palières	Portes palières
	Cloisons palières
Trémie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Jointes mousse
Machinerie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Jointes mousse
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes.....	Bourres
	Tresses
	Jointes
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes internes
	Plaques isolantes externes
	Tissu amiante
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourres
	Tresses
	Jointes
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes
	Tissu amiante
	Freins
	Embrayages
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus	Éléments fibres-ciment

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
3 - Parois verticales intérieures	Éléments associés aux façades
	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
4 - Plafonds et faux plafonds	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
5 - Planchers et planchers techniques	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Suspentes et contrevents
	Revêtements de sols
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
	Portes et cloisons palières
8 - Équipements divers et accessoires	parois des équipements
	Matériels en machinerie
	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
Jardinières, bac à sable incendie	
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des travaux :

Néant

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

**Rez de chaussée - salle de vente,
Rez de chaussée - local info.,**

**Rez de chaussée - Chambre froide 2,
Rez de chaussée - salle non affecté 3,**

**Rez de chaussée - espace croissanterie,
Rez de chaussée - stock,
Rez de chaussée - Dégagement,
Rez de chaussée - stock 2,
Rez de chaussée - stock 3,
Rez de chaussée - Chambre froide 1,**

**Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4,
Rez de chaussée - parvis,
Rez de chaussée - Façade ext.,
Rez de chaussée - Parking,
Rez de chaussée - Wc,
Sous-Sol - Escalier 1,
Sous-Sol - Local 1**

Localisation	Description	Photo
Rez de chaussée	Année de construction : <1997 Murs Porteurs : ossature béton (poteaux et poutres) Plancher : dalle béton	
Rez de chaussée - local info.	Sol Béton, carrelage Mur Béton peint, faïence Plafond Béton Fenêtre Vitrage et métal Porte(s) en métal Plinthe Plinthes en carrelage	
Rez de chaussée - stock	Sol Béton, carrelage Mur Béton peint, faïence Plafond Béton Fenêtre Vitrage et métal Porte(s) en métal Plinthe Plinthes en carrelage	
Rez de chaussée - Dégagement	Sol Béton, carrelage Mur Béton peint, faïence Plafond Béton Fenêtre Vitrage et métal Porte(s) en métal Plinthe Plinthes en carrelage	
Rez de chaussée - Chambre froide 1	Sol Béton, carrelage Mur Panneau aluminium Porte(s) en métal	
Rez de chaussée - Chambre froide 2	Sol métal Mur Panneau aluminium Porte(s) en métal	
Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4	Sol Béton Mur Béton peint Plafond tôle	
Sous-Sol - Escalier 1	Sol Béton, carrelage Mur Plafond béton	
Rez de chaussée - parvis	Sol Béton, carrelage Plafond couverture tôle	
Rez de chaussée - Façade ext.	Mur Béton peint, faïence	
Rez de chaussée - Parking	Sol Bitume	
Sous-Sol - Local 1	Sol Béton Mur Béton peint Plafond béton	
Rez de chaussée - espace croissanterie	Sol Béton, carrelage Mur Béton peint, faïence Plafond Béton Fenêtre Vitrage et métal Porte(s) en métal Plinthe Plinthes en carrelage Remarques : Carrelage récent gris	
Rez de chaussée - salle non affecté 3	Sol Béton, carrelage Mur Béton peint, faïence Plafond Béton Fenêtre Vitrage et métal Porte(s) en métal Plinthe Plinthes en carrelage Remarques : Cloisonnement BA 13 et faïence récente	

Localisation	Description	Photo
Rez de chaussée - salle de vente	Sol Béton, carrelage Mur Béton peint, faïence Plafond Béton Fenêtre Vitrage et métal Porte(s) en métal Plinthe Plinthes en carrelage	  
Rez de chaussée - stock 2	Sol Béton, carrelage Mur Béton peint, faïence Plafond couverture tôle Fenêtre Vitrage et métal Porte(s) en métal Plinthe Plinthes en carrelage	
Rez de chaussée - stock 3	Sol Béton, carrelage Mur Béton peint, faïence Plafond couverture tôle Fenêtre Vitrage et métal Porte(s) en métal Plinthe Plinthes en carrelage	
Rez de chaussée - Wc	Sol Béton, carrelage Mur Béton peint, placoplâtre Plafond béton Remarques : Carreage, cloison récent	

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 16/06/2020

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 22/06/2020

Heure d'arrivée : 08 h 00

Durée du repérage : 03 h 30

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0 Liste des matériaux reconnus visuellement

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Rez de chaussée - salle de vente	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P001 <u>Description:</u> Colle de carrelage (plinthe) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Sondage :</u> Fractionnement	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	Absence d'homogénéité dans les colles de plinthe.
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P002 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Sondage :</u> Fractionnement	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	Absence d'homogénéité dans les colles de faïence
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Sondage :</u> Fractionnement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-004 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P004 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-005 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P005 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-006 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P006 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Sondage :</u> Fractionnement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-007 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P007 <u>Description:</u> Colle de carrelage (plinthe) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Sondage :</u> Fractionnement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-008 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P008 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		1° couche

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-009 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P009 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		2° couche
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-010 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P010 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-011 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P011 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-012 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P012 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-013 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P013 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-014 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-015 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P015 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-016 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P016 <u>Description:</u> Mastics silicones de joints d'étanchéité pour panneaux sandwich <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Sondage :</u> Raclage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-017 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P017 <u>Description:</u> Mastics silicones de joints d'étanchéité <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Sondage :</u> Raclage</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	Mastic vitrage

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-018 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P018 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-019 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P019 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-020 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P020 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-021 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P021 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-022 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P022 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Percement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-023 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P023 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - stock 2	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-024 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P024 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-025 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P025 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Sondage :</u> Déchirement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-026 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P026 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-027 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P027 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - stock 3	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-028 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P028 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - Chambre froide 1	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-029 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P029 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - salle non affecté 3	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-030 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P030 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - Dégagement	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-031 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P031 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-032 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P032 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-033 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P033 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-034 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P034 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-035 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P035 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Rez de chaussée - Façade ext.	<p>Identifiant: ZPSO-036 Réf. prélèvement/échantillon: P036 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Sondage : Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - parvis	<p>Identifiant: ZPSO-037 Réf. prélèvement/échantillon: P037 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Sondage : Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Rez de chaussée - Façade ext.	<p>Identifiant: ZPSO-038 Réf. prélèvement/échantillon: P038 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Sondage : Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p>Identifiant: ZPSO-039 Réf. prélèvement/échantillon: P039 Description: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) Sondage : Fractionnement</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
	<p>Identifiant: ZPSO-040 Réf. prélèvement/échantillon: P040 Description: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) Sondage : Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Sous-Sol - Local 1	<p>Identifiant: ZPSO-041 Réf. prélèvement/échantillon: P041 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p>Identifiant: ZPSO-042 Réf. prélèvement/échantillon: P042 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p>Identifiant: ZPSO-043 Réf. prélèvement/échantillon: P043 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<p>Identifiant: ZPSO-044 Réf. prélèvement/échantillon: P044 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Rez de chaussée - Façade ext.	<u>Identifiant:</u> ZPSO-045 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P045 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Sondage :</u> Fractionnement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-046 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P046 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Sondage :</u> Fractionnement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-047 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P047 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Sondage :</u> Fractionnement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-048 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P048 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Sondage :</u> Fractionnement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-049 <u>Description:</u> Conduit d'eaux pluviales (6 pissettes) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades <u>Partie à sonder:</u> Conduit d'eaux pluviales <u>Localisation sur croquis :</u> ZPSO-049 <u>Sondage :</u> Visuel	Présence d'amiante (Sur connaissance de l'opérateur)	Etat dégradé (1unité)	Sortie évacuation terrasse logement R+1
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-050 <u>Description:</u> Conduit d'eaux pluviales <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades <u>Partie à sonder:</u> Conduit d'eaux pluviales <u>Localisation sur croquis :</u> ZPSO-050 <u>Sondage :</u> Visuel	Présence d'amiante (Sur connaissance de l'opérateur)	Bon état	
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-051 <u>Description:</u> Conduit d'eaux pluviales (8 pissettes) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades <u>Partie à sonder:</u> Conduit d'eaux pluviales <u>Localisation sur croquis :</u> ZPSO-051 <u>Sondage :</u> Visuel	Présence d'amiante (Sur connaissance de l'opérateur)	Bon état	Terrasse logement R+1
	<u>Identifiant:</u> ZPSO-052 <u>Description:</u> Conduit d'eaux pluviales <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades <u>Partie à sonder:</u> Conduit d'eaux pluviales <u>Localisation sur croquis :</u> ZPSO-052 <u>Sondage :</u> Visuel	Présence d'amiante (Sur connaissance de l'opérateur)	Bon état	Raccordé sur conduit PVC

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
Rez de chaussée - salle de vente	<p>Identifiant: ZPSO-001 Réf. prélèvement/échantillon: P001 Description: Colle de carrelage (plinthe) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage Sondage : Fractionnement</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état Préconisation : Absence d'homogénéité dans les colles de plinthe.	
	<p>Identifiant: ZPSO-002 Réf. prélèvement/échantillon: P002 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Sondage : Fractionnement</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état Préconisation : Absence d'homogénéité dans les colles de faïence	
	<p>Identifiant: ZPSO-011 Réf. prélèvement/échantillon: P011 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
	<p>Identifiant: ZPSO-012 Réf. prélèvement/échantillon: P012 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
	<p>Identifiant: ZPSO-017 Réf. prélèvement/échantillon: P017 Description: Mastics silicones de joints d'étanchéité Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie à sonder: Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) Sondage : Raclage</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état Préconisation : Mastic vitrage	
Rez de chaussée - Façade ext.	<p>Identifiant: ZPSO-039 Réf. prélèvement/échantillon: P039 Description: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) Sondage : Fractionnement</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-049 <u>Description:</u> Conduit d'eaux pluviales (6 pissettes) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades <u>Partie à sonder:</u> Conduit d'eaux pluviales <u>Localisation sur croquis :</u> ZPSO-049 <u>Sondage :</u> Visuel</p>	Présence d'amiante (Sur connaissance de l'opérateur)	Etat dégradé (1unité) Préconisation : Sortie évacuation terrasse logement R+1	 
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-050 <u>Description:</u> Conduit d'eaux pluviales <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades <u>Partie à sonder:</u> Conduit d'eaux pluviales <u>Localisation sur croquis :</u> ZPSO-050 <u>Sondage :</u> Visuel</p>	Présence d'amiante (Sur connaissance de l'opérateur)	Bon état	
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-051 <u>Description:</u> Conduit d'eaux pluviales (8 pissettes) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades <u>Partie à sonder:</u> Conduit d'eaux pluviales <u>Localisation sur croquis :</u> ZPSO-051 <u>Sondage :</u> Visuel</p>	Présence d'amiante (Sur connaissance de l'opérateur)	Bon état Préconisation : Terrasse logement R+1	
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-052 <u>Description:</u> Conduit d'eaux pluviales <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades <u>Partie à sonder:</u> Conduit d'eaux pluviales <u>Localisation sur croquis :</u> ZPSO-052 <u>Sondage :</u> Visuel</p>	Présence d'amiante (Sur connaissance de l'opérateur)	Bon état Préconisation : Raccordé sur conduit PVC	

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Rez de chaussée - salle de vente	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: ZPSO-004 Réf. prélèvement/échantillon: P004 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-005 Réf. prélèvement/échantillon: P005 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-006 Réf. prélèvement/échantillon: P006 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-007 Réf. prélèvement/échantillon: P007 Description: Colle de carrelage (plinthe) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-008 Réf. prélèvement/échantillon: P008 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-009 Réf. prélèvement/échantillon: P009 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-010 Réf. prélèvement/échantillon: P010 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-013 Réf. prélèvement/échantillon: P013 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-014 Réf. prélèvement/échantillon: P014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: ZPSO-015 Réf. prélèvement/échantillon: P015 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-016 Réf. prélèvement/échantillon: P016 Description: Mastics silicones de joints d'étanchéité pour panneaux sandwich Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie à sonder: Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Sondage : Raclage</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-018 Réf. prélèvement/échantillon: P018 Description: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux Partie à sonder: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-019 Réf. prélèvement/échantillon: P019 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-020 Réf. prélèvement/échantillon: P020 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-021 Réf. prélèvement/échantillon: P021 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-022 Réf. prélèvement/échantillon: P022 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Percement</p>	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p>Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement/échantillon: P023 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	
Rez de chaussée - stock 2	<p>Identifiant: ZPSO-024 Réf. prélèvement/échantillon: P024 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement/échantillon: P025 Description: Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Sondage : Déchirement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-026 Réf. prélèvement/échantillon: P026 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-027 Réf. prélèvement/échantillon: P027 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Sondage : Fractionnement</p>	
Rez de chaussée - stock 3	<p>Identifiant: ZPSO-028 Réf. prélèvement/échantillon: P028 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	
Rez de chaussée - Chambre froide 1	<p>Identifiant: ZPSO-029 Réf. prélèvement/échantillon: P029 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Sondage : Fractionnement</p>	
Rez de chaussée - salle non affecté 3	<p>Identifiant: ZPSO-030 Réf. prélèvement/échantillon: P030 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Sondage : Fractionnement</p>	
Rez de chaussée - Dégagement	<p>Identifiant: ZPSO-031 Réf. prélèvement/échantillon: P031 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4	<p>Identifiant: ZPSO-032 Réf. prélèvement/échantillon: P032 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Pairs verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-033 Réf. prélèvement/échantillon: P033 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Pairs verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-034 Réf. prélèvement/échantillon: P034 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Pairs verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	
	<p>Identifiant: ZPSO-035 Réf. prélèvement/échantillon: P035 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Pairs verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	
Rez de chaussée - Façade ext.	<p>Identifiant: ZPSO-036 Réf. prélèvement/échantillon: P036 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Pairs verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Sondage : Fractionnement</p>	
Rez de chaussée - parvis	<p>Identifiant: ZPSO-037 Réf. prélèvement/échantillon: P037 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Sondage : Fractionnement</p>	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Rez de chaussée - Façade ext.	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-038 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P038 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-040 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P040 <u>Description:</u> Colle (faïence, pate de verre, carrelage) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Colle (faïence, pate de verre, carrelage) <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	
Sous-Sol - Local 1	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-041 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P041 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-042 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P042 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-043 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P043 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-044 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P044 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	
Rez de chaussée - Façade ext.	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-045 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P045 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-046 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P046 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-047 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P047 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	
	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-048 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P048 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

5.4 Liste des zones, présenté par catégorie

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO-025 : Parties planes ou relevés : complexes asphaltés					Niveau : Rez de chaussée	
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse					Pièces : stock 2	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
stock 2	1	<p>Identifiant: ZPSO-025 Réf. prélèvement/échantillon: P025 Description: Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Sondage : Déchirement</p>	-		P025	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO-036 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)					Niveau : Rez de chaussée	
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux					Pièces : Façade ext.	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Façade ext.	1	<p>Identifiant: ZPSO-036 Réf. prélèvement/échantillon: P036 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Sondage : Fractionnement</p>	-		P036	
ZPSO-038 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)					Niveau : Rez de chaussée	
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux					Pièces : Façade ext.	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Façade ext.	1	<p>Identifiant: ZPSO-038 Réf. prélèvement/échantillon: P038 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Sondage : Fractionnement</p>	-		P038	
ZPSO-039 : Colle (faïence, pate de verre, carrelage)					Niveau : Rez de chaussée	
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux					Pièces : Façade ext.	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Façade ext.	1	<p>Identifiant: ZPSO-039 Réf. prélèvement/échantillon: P039 Description: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) Sondage : Fractionnement</p>	-	Bon état	P039	

ZPSO-040 : Colle (faïence, pate de verre, carrelage)					Niveau : Rez de chaussée	
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux					Pièces : Façade ext.	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Façade ext.	1	<p>Identifiant: ZPSO-040</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P040</p> <p>Description: Colle (faïence, pate de verre, carrelage)</p> <p>Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p>Partie à sonder: Colle (faïence, pate de verre, carrelage)</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P040	
ZPSO-045 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)					Niveau : Rez de chaussée	
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux					Pièces : Façade ext.	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Façade ext.	1	<p>Identifiant: ZPSO-045</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P045</p> <p>Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p>Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P045	
ZPSO-046 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)					Niveau : Rez de chaussée	
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux					Pièces : Façade ext.	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Façade ext.	1	<p>Identifiant: ZPSO-046</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P046</p> <p>Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p>Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P046	
ZPSO-047 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)					Niveau : Rez de chaussée	
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux					Pièces : Façade ext.	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Façade ext.	1	<p>Identifiant: ZPSO-047</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P047</p> <p>Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p>Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P047	

ZPSO-048 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)					Niveau : Rez de chaussée	
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux					Pièces : Façade ext.	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Façade ext.	1	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-048</p> <p><u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P048</p> <p><u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Sondage :</u> Fractionnement</p>	-		P048	
ZPSO-049 : Conduit d'eaux pluviales					Niveau : Rez de chaussée	
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades					Pièces : Façade ext.	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Façade ext.	6 sondages réalisés dans la zone	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-049</p> <p><u>Description:</u> Conduit d'eaux pluviales (6 pissettes)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Conduit d'eaux pluviales</p> <p><u>Localisation sur croquis :</u> ZPSO-049</p> <p><u>Sondage :</u> Visuel</p>	Aucun prélèvement	Etat dégradé (1unité)		 
ZPSO-050 : Conduit d'eaux pluviales					Niveau : Rez de chaussée	
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades					Pièces : Façade ext.	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Façade ext.	1	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-050</p> <p><u>Description:</u> Conduit d'eaux pluviales</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Conduit d'eaux pluviales</p> <p><u>Localisation sur croquis :</u> ZPSO-050</p> <p><u>Sondage :</u> Visuel</p>	Aucun prélèvement	Bon état		 

ZPSO-051 : Conduit d'eaux pluviales					Niveau : Rez de chaussée	
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades					Pièces : Façade ext.	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Façade ext.	8 sondages réalisés dans la zone	<p>Identifiant: ZPSO-051</p> <p>Description: Conduit d'eaux pluviales (8 pissettes)</p> <p>Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades</p> <p>Partie à sonder: Conduit d'eaux pluviales</p> <p>Localisation sur croquis : ZPSO-051</p> <p>Sondage : Visuel</p>	Aucun prélèvement	Bon état		
ZPSO-052 : Conduit d'eaux pluviales					Niveau : Rez de chaussée	
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades					Pièces : Façade ext.	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Façade ext.	1	<p>Identifiant: ZPSO-052</p> <p>Description: Conduit d'eaux pluviales</p> <p>Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades</p> <p>Partie à sonder: Conduit d'eaux pluviales</p> <p>Localisation sur croquis : ZPSO-052</p> <p>Sondage : Visuel</p>	Aucun prélèvement	Bon état		

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO-001 : Colle de carrelage					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-001</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P001</p> <p>Description: Colle de carrelage (plinthe)</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p>Partie à sonder: Colle de carrelage</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-	Bon état	P001	
ZPSO-002 : Colle de faïence					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-002</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P002</p> <p>Description: Colle de faïence</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p>Partie à sonder: Colle de faïence</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-	Bon état	P002	

ZPSO-003 : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Poteaux					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-003 Réf. prélèvement/échantillon: P003 Description: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux Partie à sonder: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) Sondage : Fractionnement</p>	-		P003	
ZPSO-004 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-004 Réf. prélèvement/échantillon: P004 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	-		P004	
ZPSO-005 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-005 Réf. prélèvement/échantillon: P005 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	-		P005	
ZPSO-007 : Colle de carrelage					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-007 Réf. prélèvement/échantillon: P007 Description: Colle de carrelage (plinthe) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage Sondage : Fractionnement</p>	-		P007	

ZPSO-008 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-008</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P008</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P008	
ZPSO-009 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-009</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P009</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P009	
ZPSO-010 : Colle de faïence					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-010</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P010</p> <p>Description: Colle de faïence</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p>Partie à sonder: Colle de faïence</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P010	
ZPSO-011 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-011</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P011</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-	Bon état	P011	

ZPSO-012 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-012</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P012</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-	Bon état	P012	
ZPSO-014 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-014</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P014</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P014	
ZPSO-015 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-015</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P015</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P015	
ZPSO-016 : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-016</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P016</p> <p>Description: Mastics silicones de joints d'étanchéité pour panneaux sandwich</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques</p> <p>Partie à sonder: Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)</p> <p>Sondage : Racle</p>	-		P016	

ZPSO-017 : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-017 Réf. prélèvement/échantillon: P017 Description: Mastics silicones de joints d'étanchéité Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques Partie à sonder: Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) Sondage : Racle</p>	-	Bon état	P017	
ZPSO-018 : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Poteaux					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-018 Réf. prélèvement/échantillon: P018 Description: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux Partie à sonder: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) Sondage : Fractionnement</p>	-		P018	
ZPSO-023 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-023 Réf. prélèvement/échantillon: P023 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	-		P023	
ZPSO-026 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : stock 2	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
stock 2	1	<p>Identifiant: ZPSO-026 Réf. prélèvement/échantillon: P026 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage : Fractionnement</p>	-		P026	

ZPSO-028 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : stock 3	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
stock 3	1	<p>Identifiant: ZPSO-028</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P028</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P028	
ZPSO-030 : Colle de faïence					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres					Pièces : salle non affecté 3	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle non affecté 3	1	<p>Identifiant: ZPSO-030</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P030</p> <p>Description: Colle de faïence</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p>Partie à sonder: Colle de faïence</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P030	
ZPSO-031 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : Dégagement	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Dégagement	1	<p>Identifiant: ZPSO-031</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P031</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P031	
ZPSO-032 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : Bâtiment désaffecté 4	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Bâtiment désaffecté 4	1	<p>Identifiant: ZPSO-032</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P032</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P032	

ZPSO-033 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : Bâtiment désaffecté 4	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Bâtiment désaffecté 4	1	<p>Identifiant: ZPSO-033</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P033</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P033	
ZPSO-034 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : Bâtiment désaffecté 4	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Bâtiment désaffecté 4	1	<p>Identifiant: ZPSO-034</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P034</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P034	
ZPSO-035 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : Bâtiment désaffecté 4	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Bâtiment désaffecté 4	1	<p>Identifiant: ZPSO-035</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P035</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P035	
ZPSO-041 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Sous-Sol	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : Local 1	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Local 1	1	<p>Identifiant: ZPSO-041</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P041</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P041	

ZPSO-042 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Sous-Sol	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : Local 1	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Local 1	1	<p>Identifiant: ZPSO-042</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P042</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P042	
ZPSO-043 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Sous-Sol	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : Local 1	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Local 1	1	<p>Identifiant: ZPSO-043</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P043</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P043	
ZPSO-044 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Sous-Sol	
3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés					Pièces : Local 1	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Local 1	1	<p>Identifiant: ZPSO-044</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P044</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P044	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO-019 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-019</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P019</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P019	

ZPSO-020 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-020</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P020</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P020	
ZPSO-021 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-021</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P021</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P021	
ZPSO-022 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée	
4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-022</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P022</p> <p>Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p>Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p>Sondage : Percement</p>	-		P022	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO-006 : Colle de carrelage					Niveau : Rez de chaussée	
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	<p>Identifiant: ZPSO-006</p> <p>Réf. prélèvement/échantillon: P006</p> <p>Description: Colle de carrelage</p> <p>Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie à sonder: Colle de carrelage</p> <p>Sondage : Fractionnement</p>	-		P006	


ZPSO-013 : Colle de carrelage					Niveau : Rez de chaussée	
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : salle de vente	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
salle de vente	1	Identifiant: ZPSO-013 Réf. prélèvement/échantillon: P013 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Sondage : Fractionnement	-		P013	
ZPSO-024 : Colle de carrelage					Niveau : Rez de chaussée	
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : stock 2	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
stock 2	1	Identifiant: ZPSO-024 Réf. prélèvement/échantillon: P024 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Sondage : Fractionnement	-		P024	
ZPSO-027 : Colle de carrelage					Niveau : Rez de chaussée	
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : stock 2	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
stock 2	1	Identifiant: ZPSO-027 Réf. prélèvement/échantillon: P027 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Sondage : Fractionnement	-		P027	
ZPSO-029 : Colle de carrelage					Niveau : Rez de chaussée	
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Chambre froide 1	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
Chambre froide 1	1	Identifiant: ZPSO-029 Réf. prélèvement/échantillon: P029 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Sondage : Fractionnement	-		P029	

ZPSO-037 : Colle de carrelage					Niveau : Rez de chaussée	
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : parvis	
Localisation	n° de sondage	Description	Prélèvement	Etat de conservation	N° Prélèvement	Photo
parvis	1	<u>Identifiant:</u> ZPSO-037 <u>Réf. prélèvement/échantillon:</u> P037 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Sondage :</u> Fractionnement	-		P037	

6 - Conduits et accessoires intérieurs**Sans objet****7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques****Sans objet****8 - Équipements divers et accessoires****Sans objet****9 - Fondations et soubassements****Sans objet****10 - Aménagements, voiries et réseaux divers****Sans objet****Composants Hors norme****Sans objet**

5.5 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
ZPSO-001	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P001</p> <p><u>Description</u> : Colle de carrelage (plinthe)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
ZPSO-002	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P002</p> <p><u>Description</u> : Colle de faïence</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
ZPSO-003	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P003</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-004	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P004</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-005	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P005</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

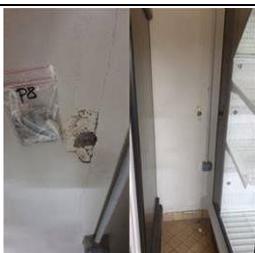Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
ZPSO-006	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente <u>Echantillons</u> : P006 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-007	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente <u>Echantillons</u> : P007 <u>Description</u> : Colle de carrelage (plinthe)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-008	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente <u>Echantillons</u> : P008 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-009	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente <u>Echantillons</u> : P009 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-010	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente <u>Echantillons</u> : P010 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-011	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente <u>Echantillons</u> : P011 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
ZPSO-012	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P012</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	
ZPSO-013	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P013</p> <p><u>Description</u> : Colle de carrelage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-014	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P014</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-015	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P015</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-016	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P016</p> <p><u>Description</u> : Mastics silicones de joints d'étanchéité pour panneaux sandwich</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-017	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P017</p> <p><u>Description</u> : Mastics silicones de joints d'étanchéité</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
ZPSO-018	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P018</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-019	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P019</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-020	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P020</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-021	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P021</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-022	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P022</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-023	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle de vente</p> <p><u>Echantillons</u> : P023</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
ZPSO-024	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - stock 2 <u>Echantillons</u> : P024 <u>Description</u> : Colle de carrelage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-025	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - stock 2 <u>Echantillons</u> : P025 <u>Description</u> : Parties planes ou relevés : complexes asphaltés</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-026	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - stock 2 <u>Echantillons</u> : P026 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-027	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - stock 2 <u>Echantillons</u> : P027 <u>Description</u> : Colle de carrelage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
ZPSO-028	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - stock 3 <u>Echantillons</u> : P028 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-029	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Chambre froide 1 <u>Echantillons</u> : P029 <u>Description</u> : Colle de carrelage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-030	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - salle non affecté 3 <u>Echantillons</u> : P030 <u>Description</u> : Colle de faïence</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-031	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Dégagement <u>Echantillons</u> : P031 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
ZPSO-032	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4</p> <p><u>Echantillons</u> : P032</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-033	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4</p> <p><u>Echantillons</u> : P033</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-034	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4</p> <p><u>Echantillons</u> : P034</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-035	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4</p> <p><u>Echantillons</u> : P035</p> <p><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-036	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Façade ext.</p> <p><u>Echantillons</u> : P036</p> <p><u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-037	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - parvis</p> <p><u>Echantillons</u> : P037</p> <p><u>Description</u> : Colle de carrelage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
ZPSO-038	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Façade ext. <u>Echantillons</u> : P038 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-039	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Façade ext. <u>Echantillons</u> : P039 <u>Description</u> : Colle (faïence, pate de verre, carrelage)</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Bon état	 
ZPSO-040	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Façade ext. <u>Echantillons</u> : P040 <u>Description</u> : Colle (faïence, pate de verre, carrelage)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-041	<p><u>Localisation</u> : Sous-Sol - Local 1 <u>Echantillons</u> : P041 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-042	<p><u>Localisation</u> : Sous-Sol - Local 1 <u>Echantillons</u> : P042 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		 

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
ZPSO-043	<p><u>Localisation</u> : Sous-Sol - Local 1 <u>Echantillons</u> : P043 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-044	<p><u>Localisation</u> : Sous-Sol - Local 1 <u>Echantillons</u> : P044 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-045	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Façade ext. <u>Echantillons</u> : P045 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-046	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Façade ext. <u>Echantillons</u> : P046 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-047	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Façade ext. <u>Echantillons</u> : P047 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-048	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Façade ext. <u>Echantillons</u> : P048 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Photo
ZPSO-049	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Façade ext. <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Conduit d'eaux pluviales (6 pissettes)</p>	Présence d'amiante (Sur connaissance de l'opérateur)	Etat dégradé (1unité)	
ZPSO-050	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Façade ext. <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Conduit d'eaux pluviales</p>	Présence d'amiante (Sur connaissance de l'opérateur)	Bon état	
ZPSO-051	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Façade ext. <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Conduit d'eaux pluviales (8 pissettes)</p>	Présence d'amiante (Sur connaissance de l'opérateur)	Bon état	
ZPSO-052	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Façade ext. <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Conduit d'eaux pluviales</p>	Présence d'amiante (Sur connaissance de l'opérateur)	Bon état	

6. – Signatures

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **CESI CERTIFICATION - 1 avenue du Général de Gaulle Tour Pb 5 (6ème étage) 92074 Paris La Défense Cedex (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)***

Fait à **Sainte Clotilde**, le **04/07/2020**

Par : **Yanick SAVIGNY**



ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 15915920-1 DAT

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais


7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

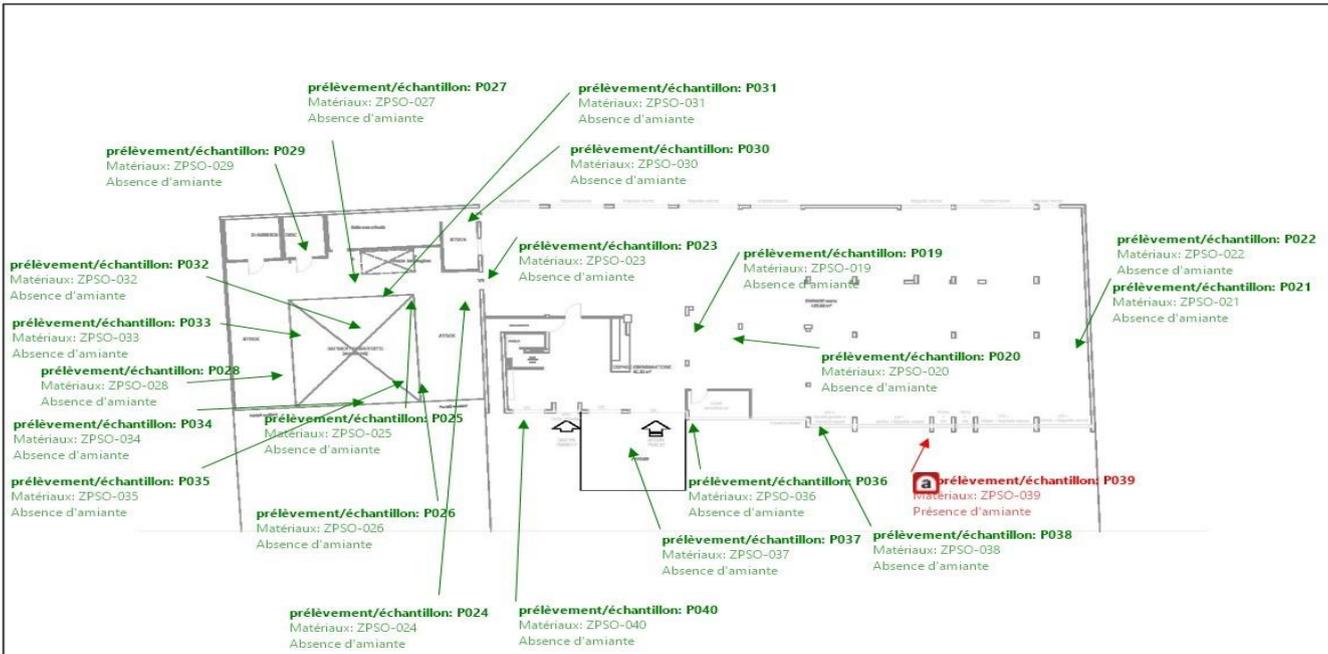

PLAN DE L'EXISTANT

Cotation :
Les côtes et dimensions sont données à titre indicatif.
Un relevé détaillé sera réalisé avant toute mise en œuvre.




DARDEL INGÉNIERIE
14 Rue Nord LENOIR
97490 Saint Denis
Tel : 0292 943000 / Fax : 0292 943243
E-mail : dardel-ing-norad@orange.fr

**SUPERETTE DE LA SOURCE
REAMENAGEMENT DU MAGASIN RUE DU COUVENT**

Plan N°:	DI. 01	Échelle:	1 / 200
Date:	Mars 2020	Revisé:	

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CERFEX, auteur : Yanick SAVIGNY
Dossier n° 15915920-1 DAT du 22/06/2020
Adresse du bien : SUPERETTE
RUE DU COUVENT (Non communiqué) 97400 ST DENIS

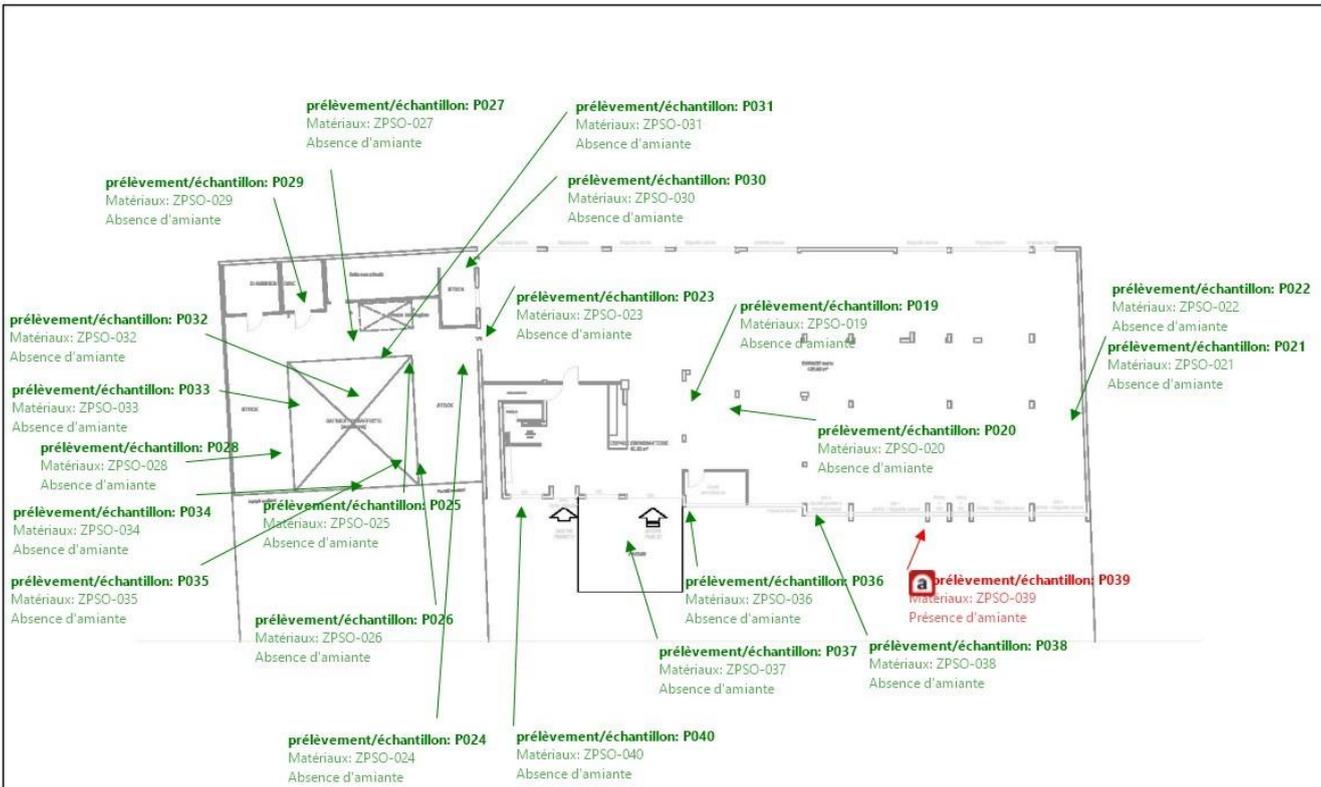

PLAN DE L'EXISTANT

Colation :
Les côtes et dimensions sont données à titre indicatif.
Un relevé détaillé sera réalisé avant toute mise en œuvre.



SiDR - DGP
2 Rue de la Gare
87480 La Chausson

DARDEL INGENIERIE
14 Rue Henri LEVENEUR
87400 Saint-Denis
Tel : 0292 943669 / Fax : 0292 943243
E-mail : dardel@ingenierie.com

SUPERETTE DE LA SOURCE
REAMENAGEMENT DU MAGASIN RUE DU COUVENT

Plan N° :	DI. 01	Echelle :	1 / 200
Date :	Mars 2020	Projet :	

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CERFEX, auteur : Yanick SAVIGNY
Dossier n° 15915920-1 DAT du 22/06/2020
Adresse du bien : SUPERETTE
RUE DU COUVENT (Non communiqué) 97400 ST DENIS

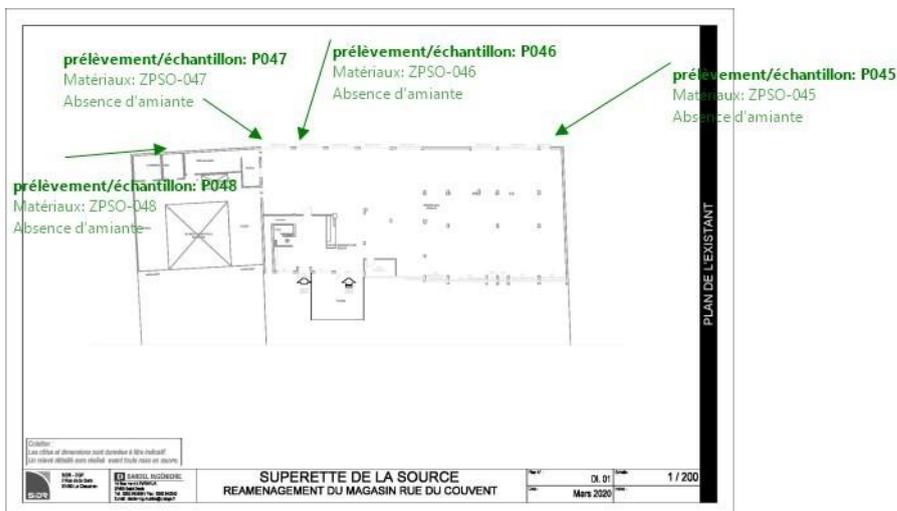


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CERFEX, auteur : Yanick SAVIGNY
Dossier n° 15915920-1 DAT du 22/06/2020
Adresse du bien : SUPERETTE
RUE DU COUVENT (Non communiqué) 97400 ST DENIS

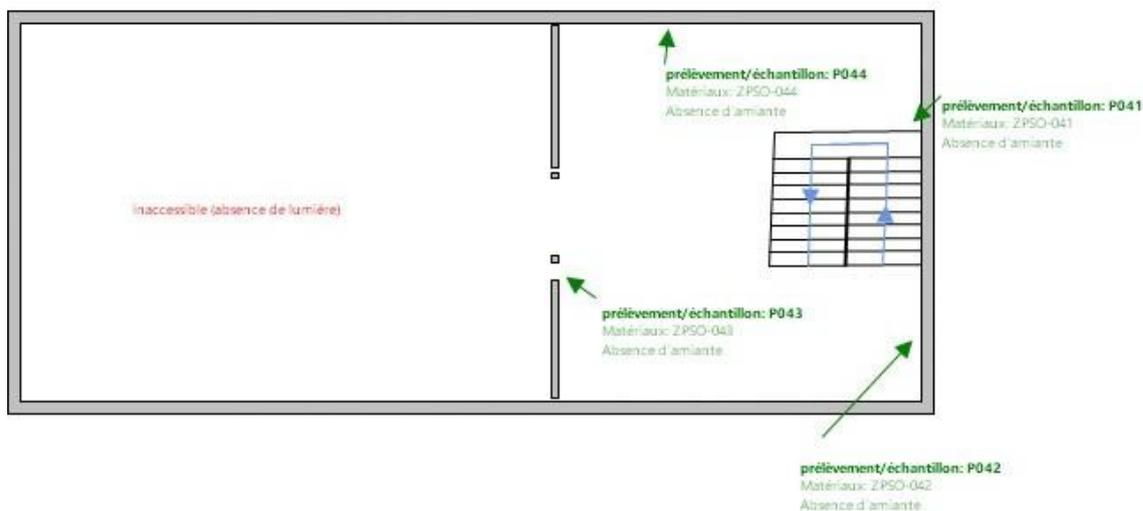


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CERFEX, auteur : Yanick SAVIGNY
Dossier n° 15915920-1 DAT du 22/06/2020
Adresse du bien : SUPERETTE
RUE DU COUVENT (Non communiqué) 97400 ST DENIS

PLAN DE L'EXISTANT

Echelle:	1 / 200
Plan N°:	DI_01
Date:	Mars 2020

SUPERETTE DE LA SOURCE
REAMENAGEMENT DU MAGASIN RUE DU COUVENT

DARDEL INGENIERIE
SARL LES INGENIEUR
67000 Saint Louis
Tél. 03 83 84 300 / Fax. 03 83 84 304
E-mail. dardel-ingenierie@orange.fr

SIR - CCP
2 Rue de la Gare
87400 La Chaux
SIR

Présence d'amiante

- ZPSO-002 - Colle de faïence (Bon état)
- ZPSO-001 - Colle de carrelage (plinthe) (Bon état)
- ZPSO-017 - Mastics silicones de joints d'étanchéité (Bon état)
- ZPSO-050 - Conduit d'eaux pluviales (Bon état)
- ZPSO-051 - Conduit d'eaux pluviales (8 pissettes) (Présence d'amiante)
- ZPSO-052 - Conduit d'eaux pluviales (Présence d'amiante)
- ZPSO-049 - Conduit d'eaux pluviales (6 pissettes) (Etat dégradé (1unité))
- ZPSO-011 - Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Bon état)
- ZPSO-012 - Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Bon état)
- ZPSO-039 - Colle (faïence, pate de verre, carrelage) (Bon état)

Présence d'amiante

- Echantillon: P001 (Matériaux: ZPSO-001)
- Echantillon: P002 (Matériaux: ZPSO-002)
- Echantillon: P017 (Matériaux: ZPSO-017)
- Echantillon: P012 (Matériaux: ZPSO-012)
- Echantillon: P011 (Matériaux: ZPSO-011)

Attention :
Les cotes et dimensions sont données à titre indicatif.
Un relevé détaillé sera réalisé avant toute mise en œuvre.

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CERFEX, auteur : Yanick SAVIGNY
Dossier n° 15915920-1 DAT du 22/06/2020
Adresse du bien : SUPERETTE
RUE DU COUVENT (Non communiqué) 97400 ST DENIS



Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-001-P001	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage (plinthe)	
ZPSO-002-P002	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence	
ZPSO-003-P003	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	
ZPSO-004-P004	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-005-P005	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-006-P006	Rez de chaussée - salle de vente	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	
ZPSO-007-P007	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage (plinthe)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-008-P008	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-009-P009	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-010-P010	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence	
ZPSO-011-P011	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-012-P012	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-013-P013	Rez de chaussée - salle de vente	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	
ZPSO-014-P014	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-015-P015	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-016-P016	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flamme (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	Mastics silicones de joints d'étanchéité pour panneaux sandwich	
ZPSO-017-P017	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flamme (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	Mastics silicones de joints d'étanchéité	
ZPSO-018-P018	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débouillage, lissage)	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débouillage, lissage)	
ZPSO-019-P019	Rez de chaussée - salle de vente	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-020-P020	Rez de chaussée - salle de vente	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-021-P021	Rez de chaussée - salle de vente	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-022-P022	Rez de chaussée - salle de vente	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-023-P023	Rez de chaussée - salle de vente	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-024-P024	Rez de chaussée - stock 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	
ZPSO-025-P025	Rez de chaussée - stock 2	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	
ZPSO-026-P026	Rez de chaussée - stock 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-027-P027	Rez de chaussée - stock 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	

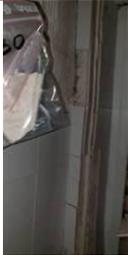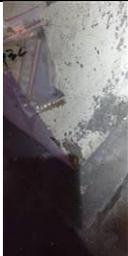Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-028-P028	Rez de chaussée - stock 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-029-P029	Rez de chaussée - Chambre froide 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	
ZPSO-030-P030	Rez de chaussée - salle non affecté 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence	
ZPSO-031-P031	Rez de chaussée - Dégagement	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-032-P032	Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-033-P033	Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-034-P034	Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-035-P035	Rez de chaussée - Bâtiment désaffecté 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-036-P036	Rez de chaussée - Façade ext.	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	
ZPSO-037-P037	Rez de chaussée - parvis	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	
ZPSO-038-P038	Rez de chaussée - Façade ext.	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	
ZPSO-039-P039	Rez de chaussée - Façade ext.	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Colle (faïence, pate de verre, carrelage)	Colle (faïence, pate de verre, carrelage)	
ZPSO-040-P040	Rez de chaussée - Façade ext.	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Colle (faïence, pate de verre, carrelage)	Colle (faïence, pate de verre, carrelage)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-041-P041	Sous-Sol - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-042-P042	Sous-Sol - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-043-P043	Sous-Sol - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-044-P044	Sous-Sol - Local 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-045-P045	Rez de chaussée - Façade ext.	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	
ZPSO-046-P046	Rez de chaussée - Façade ext.	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-047-P047	Rez de chaussée - Façade ext.	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	
ZPSO-048-P048	Rez de chaussée - Façade ext.	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	

Copie des rapports d'essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Rez de chaussée - Façade ext.	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-049</p> <p><u>Description:</u> Conduit d'eaux pluviales (6 pissettes)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Conduit d'eaux pluviales</p> <p><u>Localisation sur croquis :</u> ZPSO-049</p> <p><u>Sondage :</u> Visuel</p>	Etat dégradé (1unité)	Sortie évacuation terrasse logement R+1

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
<p>1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou</p> <p>2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou</p> <p>3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.</p>	<p>1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou</p> <p>2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).</p>	<p>1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou</p> <p>2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.</p>

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
------	-------	--------

L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.
---	---	---

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièremment dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièremment au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièremment mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièremment ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièremment mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièremment ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièremment inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièremment ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièremment dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièremment dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
 Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
 En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION**

Référence: 415048

NEXUS EUROPE SARL, en sa qualité de mandataire de certains Souscripteurs du Lloyd's et de Compagnies d'assurance par délégation de souscription No B1177200425 certifions que notre client :

CERFEX SARL
7 LOT DES MURIERS
97490 SAINT-DENIS

Est titulaire par notre intermédiaire d'un contrat de Responsabilité Civile Professionnelle et d'Exploitation sous le n° 425020415048.

VALIDITÉ

LA PERIODE DE VALIDITE DE LA PRÉSENTE ATTESTATION SE TEND DU 01/06/2020 AU 31/05/2021.

DESIGNATION DES ASSUREURS

Numéro de contrat	Garantie	Désignation et adresse des Assureurs
425020415048 (n° mandat B1177200425)	responsabilité civile professionnelle	Assureur : <i>AXIS Speciality Europe SE</i> 100% Mount Herbert Court, 34 Upper Mount Street, Dublin 2, Irlande.

CHACQUE SYNDICAT S'ENGAGEANT CHACUN POUR SA PART ET NON L'UN POUR L'AUTRE, SANS SOLIDARITE ENTRE EUX.

NEXUSEUROPE SARL au capital de 10.000€, SIREN 795 369 818 RCS Paris, APE 6622Z dont le siège social se situe 22 Avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS, est réglementée par l'ACPR, 4 place de Budapest, CS 92 459, 75436 Paris Cedex 09, et est immatriculée au registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance « ORIAS » sous le numéro 13010234. Pour plus d'information, consultez le site Web de l'ORIAS catégorie "Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)" à l'adresse <https://www.orias.fr/web/guest/search>. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des Assurances.

ACTIVITÉS GARANTIES

- **Coordonnateur SPS**
- **Diagnostiqueur immobilier effectuant diagnostics listés aux conditions spéciales**
- **Formation amiante SSI**

NEXUSEUROPE SARL au capital de 10.000€, SIREN 795 369 818 RCS Paris, APE 6622Z, dont le siège social se situe 22 Avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS, est réglementée par l'ACPR, 4 place de Budapest, CS 92 459, 75436 Paris Cedex 09, et est immatriculée au registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance « ORIAS » sous le numéro 13010234. Pour plus d'information, consultez le site Web de l'ORIAS catégorie "Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)" à l'adresse <https://www.orias.fr/web/guest/search>. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des Assurances.

CONDITIONS SPECIALES

CONDITION ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Ce contrat d'assurance garantit l'activité au chapitre 4 des conditions particulières, Assistant à Maître d'Ouvrage (programmation, évaluation & budgétisation) à l'exclusion de toute activité de maîtrise d'œuvre, et dans la limite de la définition suivante:

Mission d'Assistant à Maître d'Ouvrage (AMO) pour l'évaluation, la programmation, la budgétisation, la passation des marchés, l'assistance aux choix techniques et/ ou architecturaux d'une opération de construction au stade de la conception et/ ou de la réalisation à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD), Maître d'œuvre ou de mandataire du maître de l'ouvrage dont toute mission prévue à l'article 7 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP) ainsi que toute mission de conception d'ouvrage, totale ou partielle, ainsi que la direction de l'exécution des travaux.

Il est entendu que l'activité à l'alinéa « ACTIVITES GARANTIES » est garantie dans la limite de la définition suivante :

Diagnostic immobilier :

- Diagnostic réglementaire avant travaux ou démolition
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante
- Repérage amiante (intégration au OTA ou DT parties privatives)
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante
- Examen visuel après travaux de désamiantage
- Analyse d'échantillons prélevés par l'assuré
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments
- Diagnostic amiante réglementaire de transaction
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments

Toutes missions connexes d'assistance technique (Rédaction de D.U., Plan de prévention, RTAA DOM...) et/ou de conseil (ATMO, maîtrise d'œuvre) aux clients découlant des missions de diagnostics ci-dessus et, ce, y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques.

- Diagnostic termites
- Etat parasitaire
- Recherche de métaux lourds
- Risques naturels et technologiques
- Loi Carrez
- Loi Boutin- Loi SRU- Etat des lieux
- Diagnostic Technique SRU
- Diagnostic Accessibilité Handicapé.

Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil aux clients découlant des missions de diagnostics ci-dessus et, ce, y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques.

Pour chaque diagnostic, vous disposez des qualifications et accréditations légales adéquates. Votre mission se définit selon la réglementation et les dispositions définies par la loi d'une part, et d'autre part - à titre indicatif - à l'établissement d'une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire aux obligations légales.

Demeure exclue l'estimation en valeur vénale d'un bien immobilier.

Coordination SPS

Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé définie par la loi n° 93-1418 du 31/12/1993 et le

NEXUSEUROPE SARL au capital de 10.000€, SIREN 795 369 818 RCS Paris, APE 6622Z, dont le siège social se situe 22 Avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS, est réglementée par l'ACPR, 4 place de Budapest, CS 92 459, 75436 Paris Cedex 09, et est immatriculée au registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance « ORIAS » sous le numéro 13010234. Pour plus d'information, consultez le site Web de l'ORIAS catégorie "Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)" à l'adresse <https://www.orias.fr/web/guest/search>. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des Assurances.

décret n° 94-1159 du 26/12/1994.

Formation amiante SS4

Formation à la prévention des risques liés à l'amiante en sous-section 4, selon l'arrêté du 23 février 2012 et dans le cadre de la réglementation en vigueur, dispensée aux opérateurs et personnels d'encadrement, relative aux opérations de maintenance, de réparation ou encore d'entretien sur des matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

OBSERVATIONS

Ces contrats d'assurance seront soumis aux lois de la République Française.

Les missions sont garanties en France et DOMs/TOMs/COMs/POMs.

Cette attestation est délivrée :

- pour des opérations de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P,
- pour des procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
 - d'un Agrément Technique Européen (ATE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P,
 - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
 - d'un Pass'innovation « vert » en cours de validité.
- **les assureurs ne couvrent en aucun cas les conséquences d'un abandon de chantier.**

La présente attestation est valable jusqu'au 31/05/2021, et ne peut engager l'assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat (remises à l'assuré) auxquelles elle se réfère. Elle ne constitue qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.

L'attestation est valable sous réserve des dispositions de l'article L113-3 du code des assurances régissant le paiement de la cotisation.

Fait à PARIS le 25/06/2020
Pour servir et faire valoir ce que de droit.



NEXUS EUROPE SARL
en sa qualité de mandataire de certains
Souscripteurs du Lloyd's et de
Compagnies d'Assurance.

NEXUSEUROPE SARL au capital de 10.000€, SIREN 795 369 818 RCS Paris, APE 6622Z, dont le siège social se situe 22 Avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS, est réglementée par l'ACPR, 4 place de Budapest, CS 92 459, 75436 Paris Cedex 09, et est immatriculée au registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance « ORIAS » sous le numéro 13010234. Pour plus d'information, consultez le site Web de l'ORIAS catégorie "Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)" à l'adresse <https://www.orias.fr/web/guest/search>. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des Assurances.



CERTIFICAT
N° ODI-00311
Version 03

Nous attestons que :
SAVIGNY Yanick

Né(e) le : 18/09/1972 A : SAINT DENIS (97)

Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :

Domaine(s) Technique(s)

Termites DOM
Amiante sans mention
Amiante avec mention

Validité du Certificat

Du 15/05/2018 au 14/05/2023
Du 01/07/2017 au 30/06/2022
Du 01/07/2017 au 30/06/2022

Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.

- Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Paris,

Le 15/05/2018

Le Directeur



Sébastien MAURICE

cofrac



CERTIFICATION
DE PERSONNES
Accréditation
n° 4-0556
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible



ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Réalisée pour le dossier n° 15915920-1 DAT relatif à l'immeuble bâti visité situé au :
SUPERETTE
RUE DU COUVENT 97400 ST DENIS.

Je soussigné, **Yanick SAVIGNY**, technicien diagnostiqueur pour la société **CERFEX** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Diagnostics	Yanick SAVIGNY	CESI CERTIFICATION	ODI-00311	30/06/2022

- Avoir souscrit à une assurance (AXIS Speciality Europe SE n° N°425020415048 valable jusqu'au 31/05/2021) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à **Sainte Clotilde**, le **04/07/2020**

Signature de l'opérateur de diagnostics :



Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »